

Perdita liquido lavavetri dal lavafari

Su molte 147 dotate di lavafari è stata riscontrata dagli utenti una anormale perdita di liquido lavavetri.

Il problema si risolve come da una Service News che tratta proprio di questo problema:

vai in officina e digli di effettuare le operazioni descritte nella SN 50.01.09. Si tratta proprio dell'aggiunta di una valvola unidirezionale antisvuotamento.

Il codice della valvola è 60561964. Va inserita subito a monte del raccordo a Y, tagliando a metà il tratto di tubo che sta tra il raccordo a Y e il giunto maschio-femmina (all'interno del paraurti anteriore, in corrispondenza dell'angolo esterno del faro lato passeggero). I due tubi vanno poi fissati alla valvola per mezzo di due fascette codice 13125970.