

## **Reset taratura odometro se il connect "impazzisce" dopo il cambio gomme**

### **Domanda:**

ho fatto il cambio gomme ma quando ho rimesso in moto la macchina la mappa del mio navigatore gira a 360° e non riesce a stabilizzarsi. Come è possibile?

### **Risposta:**

in questo caso, se il connect "impazzisce" dopo il cambio gomme è necessario fare il reset della taratura dell'odometro, cioè del componente che "conta" i giri delle ruote.

questa è la procedura da seguire:

- accendi l'auto, poi accendi il nav
- premi MAIN
- premi la rotella destra
- premi e tieni premuto AUDIO finchè non compare AUDIO OFF
- premi di seguito i tasti del telefono 1, 2, 3
- premi di nuovo la rotella destra
- dovrebbe essere apparsa la voce "assistenza", selezionala e vai su "diagnosi"
- scegli poi "navigazione da CAN"
- in fondo alla schermata c'è la voce "reset taratura odometro", selezionala, apparirà una finestra che ti chiede di confermare, confermi.
- metti la prima e parti, vedrai i giri delle ruote che appaiono; percorri un tratto di strada possibilmente rettilineo (il manuale tecnico consiglia circa 20 km, ma penso ne basteranno meno)
- quando la barra rossa al centro della schermata sarà verde, la taratura è terminata